

Arbeitsschritte der Ölvergoldung

Untergrundvorbereitung:

- Putz- oder Stuckflächen entstauben
- lösemittelhaltiges Putzgrundiermittel sorgfältig auftragen
- Deckanstrich mit gewünschtem Glanzgrad und gewünschter Farbigkeit

Verarbeitung:

- Mixtion mit einem Borstenpinsel gleichmäßig auftragen
- anschließend mit einem trockenen Borstenpinsel, einem Kunststoffschwämmchen oder –vlies sorgfältig die Fläche abziehen, so dass die Mixtion gleichmäßig dünn und ohne Pfützen in den Tiefen auf der Oberfläche verteilt ist
- nach vorgeschriebener Trockenzeit „Pfeifprobe“
- Blattmetall von unten nach oben anschießen
- die Überschüsse vorsichtig mit einem weichen Pinsel zu den Fehlstellen hin einkehren
- nach vollständiger Trocknung mit einem Wattebausch die Oberfläche vorsichtig aufpolieren

zu Beachten:

- Mixtion kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden
- es kann Transfer-Blattmetall und Loses Blattmetall verarbeitet werden
- Mixtion ist streichfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf bis zu 50 % mit Balsam Terpentinöl verdünnt werden